

# Bedienungsanleitung

# DAP-101x000S

Gleichstromsignale/Gleichspannungssignale 0-20 mA, 4-20 mA, 0-10 VDC



#### Geräteeigenschaften:

- rote Anzeige von -1999...9999 Digits (optional: grüne, orange oder blaue Anzeige)
- geringe Einbautiefe: 60 mm ohne Steckklemme
- Anzeigenjustierung über Werksvorgaben oder direkt am Sensorsignal möglich
- Min/Max-Speicher
- 10 parametrierbare Stützpunkte
- Anzeigenblinken bei Grenzwertüberschreitung/Grenzwertunterschreitung
- Tara-Funktion
- Programmiersperre über Codeeingabe
- Schutzart IP65 frontseitig
- steckbare Schraubklemme
- Zubehör: PC-basierte Konfigurationssoftware mit CD und USB-Adapter für Anzeigen ohne Tastatur und zur einfachen Parametrierung von Standardgeräten



# Bestellschlüssel



## Inhaltsverzeichnis

1.	Kurzbeschreibung	2
2.	Montage	2
3.	Elektrischer Anschluss und Anschlussbeispiele	3
4.	Funktionsbeschreibung und Bedienung	4
	4.1. Programmiersoftware PM-TOOL	4
5.	Einstellen der Anzeige	5
	5.1. Einschalten	5
	5.2. Standardparametrierung (flache Bedienebene)	5
	Wertzuweisung zur Steuerung des Signaleingangs	
	5.3. Programmiersperre RUN	6
	Aktivierung/Deaktivierung der Programmiersperre oder	
	Wechsel in die erweiterte Parametrierung	
	5.4. Erweiterte Parametrierung	6
	Übergeordnete Gerätefunktionen wie z.B.:	
	- Umskalieren der Eingangssignale, <i>ENDR</i> , <i>DFFR</i>	6
	- Parametrieren einer TARA-Funktion, TARA	6
	- Nullpunktberuhigung des Eingangssignals, ZERD	7
	- Zuweisung von Funktionen auf die Richtungstasten	7
	- Einstellung von Grenzwerten zur optischen Alarmierung, LI-1/2	7
	- Sicherheitsparameter zum Sperren der Programmierung, CODE	9
	- Eingabe von Stützpunkten zur Linearisierung des Eingangssignals, <i>SPCT</i>	9
6.	Reset auf Defaultwerte	9
	Zurücksetzen der Parameter auf den Auslieferzustand	
7.	Alarme / Schaltpunkte	10
	Funktionsprinzip der optischen Schaltpunkte	
8.	Technische Daten	11
9.	Sicherheitshinweise	13
10.	Fehlerbehebung	14

3

# 1. Kurzbeschreibung

Das Schalttafeleinbauinstrument DAP-101 ist eine 4-stellige Anzeige für Gleichspannungssignale bzw. Gleichstromsignale und einer visuellen Grenzwertüberwachung über das Display. Die Konfiguration erfolgt über drei Fronttaster oder mittels einer optionalen PC-Software PM-TOOL. Eine integrierte Programmiersperre verhindert unerwünschte Veränderungen von Parametern und lässt sich über einen individuellen Code wieder entriegeln.

Der elektrische Anschluss erfolgt rückseitig über Steckklemmen.

Auswählbare Funktionen wie z.B. die Abfrage des Min/Max-Wertes, eine Nullpunktberuhigung, eine direkte Grenzwertverstellung im Betriebsmodus und zusätzliche Messstützpunkte zur Linearisierung runden das moderne Gerätekonzept ab.

# 2. Montage

Bitte lesen Sie vor der Montage die *Sicherheitshinweise* auf *Seite 13* durch und bewahren Sie diese Anleitung als künftige Referenz auf.



- 1. Nach Entfernen der Befestigungselemente das Gerät einsetzen.
- 2. Dichtung auf guten Sitz überprüfen
- 3. Befestigungselemente wieder einrasten und Spannschrauben per Hand festdrehen. Danach mit dem Schraubendreher eine halbe Drehung weiter anziehen.

ACHTUNG! Drehmoment sollte max. 0,1 Nm nicht übersteigen!

# 3. Elektrischer Anschluss

#### Typ DAP-101x000S Versorgung 230 VAC



### Typ DAP-101x000S Versorgung 24 VDC galv. getrennt



#### Anschlussbeispiele

Im Folgenden finden Sie einige Anschlussbeispiele in denen praxisnahe Anwendungen dargestellt sind:

DAP-101x000S in Verbindung mit einem 2-Leiter-Sensor 4-20 mA



DAP-101x000S in Verbindung mit einem 3-Leiter-Sensor 0/4-20 mA



DAP-101x000S in Verbindung mit einem 3-Leiter-Sensor 0-10 V



# 4. Funktionsbeschreibung und Bedienung

#### Bedienung

Die Bedienung wird in zwei verschiedene Ebenen eingeteilt.

#### Menü-Ebene

Hier kann zwischen den einzelnen Menüpunkten navigiert werden.

#### Parameter-Ebene:

Die im Menüpunkt hinterlegten Parameter lassen sich hier parametrieren.

Funktionen, die man anpassen oder verändern kann, werden immer mit einem Blinken der Anzeige signalisiert. Die getätigten Einstellungen in der Parameter-Ebene werden immer mit **[P]** bestätigt und dadurch abgespeichert.

Die Anzeige speichert jedoch auch automatisch alle Anpassungen und wechselt in den Betriebsmodus, wenn innerhalb von 10 Sekunden keine weiteren Tastenbetätigungen erfolgen.

Ebene	Taste	Beschreibung	
Menü-Ebene	Р	Wechsel zur Parameter-Ebene und den hinterlegten Parametern	
		Dienen zum navigieren in der Menü-Ebene.	
	Р	Dient zur Bestätigung der durchgeführten Parametrierung	
Parameter-Ebene		Anpassen des Wertes bzw. der Einstellung	



#### 4.1. Programmierung über Konfigurationssoftware PM-TOOL MUSB4:

Bestandteil inklusive der Software auf CD, ist ein USB-Kabel mit Geräte-Adapter. Die Verbindung wird über einen 4-poligen Micromatchstecker auf der Geräterückseite und zur PC-Seite mit einem USB-Stecker hergestellt.

Systemvoraussetzungen: PC mit USB-Schnittstelle Software: Windows XP, Windows VISTA

Mit diesem Werkzeug kann die Gerätefiguration erzeugt, ausgelassen und auf dem PC gespeichert werden. Durch die einfach zu bedienende Programmoberfläche lassen sich die Parameter verändern, wobei die Funktionsweise und die möglichen Auswahloptionen durch das Programm vorgegeben werden.

#### ACHTUNG!

6

Bei der Parametrierung mit angelegtem Messsignal ist darauf zu achten, dass das Messsignal keinen Massebezug auf den Programmierstecker hat.

Der Programmieradapter ist galvanisch nicht getrennt und direkt mit dem PC verbunden. Durch Verpolung des Eingangssignals kann ein Strom über den Adapter abfließen und das Gerät sowie angeschlossene Komponenten zerstören!

# 5. Einstellen der Anzeige

#### 5.1. Einschalten

Nach Abschluss der Installation können Sie das Gerät durch Anlegen der Versorgungsspannung in Betrieb setzen. Prüfen Sie zuvor noch einmal alle elektrischen Verbindungen auf deren korrekten Anschluss.

#### Startsequenz

Während des Einschaltvorgangs wird für 1 Sekunde der Segmenttest (*B B B B*), die Meldung des Softwaretyps und im Anschluss für die gleiche Zeit die Software-Version angezeigt. Nach der Startsequenz folgt der Wechsel in den Betriebs- bzw. Anzeigemodus.

#### 5.2. Standardparametrierung:

Um die Anzeige parametrieren zu können, muss im Betriebsmodus **[P]** für 1 Sekunde gedrückt werden. Die Anzeige wechselt nun in die Menü-Ebene mit dem ersten Menüpunkt *Type*.

Menü-Ebene	Parameter-Ebene		
	Auswahl des Eingangssignals TYPE: Default: SENS		
	P 0-10 ▲ 0-20 ▲ 4-20 ▲ 5En5 ▲ P		
	Als Messeingangsvariante stehen 0/4-20 mA oder 0-10 VDC Signale als Werkskalibration (ohne Anlegen des Sensorsignals) und <i>SENS</i> als Sensorkalibration (mit angelegtem Messsginal) zur Verfügung. Mit <b>[P]</b> wird die Auswahl bestätigt und die Anzeige wechselt zurück zur Menü-Ebene.		
	Einstellen des Messbereichs-Endwertes <i>END</i> : Default: <i>1000</i>		
	Der Endwert wird von der kleinsten zur größten Stelle mit [▲] [▼] angepasst und stellen- selektiv mit [P] bestätigt. Ein Minuszeichen kann nur auf höchstwertigster Stelle parametriert werden. Nach der letzten Stelle wechselt die Anzeige zurück in die Menü-Ebene. Wurde <i>SENS</i> als Eingangsvariante gewählt, kann nun zwischen <i>NOCR</i> und <i>CRL</i> gewählt werden. Bei <i>NOCR</i> wird der zuvor eingestellte Anzeigenwert übernommen, bei <i>CRL</i> erfolgt die Abgleichung über die Messstrecke und der analoge Eingangswert wird übernommen.		
	Einstellen des Messbereichs-Anfangswertes <i>0FF5</i> : Default: <i>0000</i>		
	Der Anfangswert wird von der kleinsten zur größten Stelle mit [▲] [▼] angepasst und stellen- selektiv mit [P] bestätigt. Nach der letzten Stelle wechselt die Anzeige zurück in die Menü- Ebene. Wurde <i>SENS</i> als Eingangsvariante gewählt, kann nun zwischen <i>NOCR</i> und <i>CRL</i> gewählt werden. Bei <i>NOCR</i> wird der zuvor eingestellte Anzeigenwert übernommen, bei <i>CRL</i> erfolgt die Abgleichung über die Messstrecke und der analoge Eingangswert wird übernommen.		
	Einstellen der Kommastelle/Dezimalstelle <i>DDT</i> : Default: <i>D</i>		
doe [			
	Die Dezimalstelle der Anzeige lässt sich mit [▲] [▼] anpassen. Mit [P] wird die Auswahl bestätigt und die Anzeige wechselt zurück in die Menü-Ebene.		

Menu-Ebene	Parameter-Ebene		
	Einstellen der Messzeit/Anzeigezeit <i>SEC</i> : Default: <i>01.0</i>		
	Image: Image		
5.3. Programmier	sperre RUN		
	Aktivierung/Deaktivierung der Programmiersperre und Abschluss der Standardparametrierung <i>RUN</i> : Default: <i>ULOC</i> $\blacksquare$ $\blacksquare$ $\blacksquare$ $\blacksquare$ $\blacksquare$ $\blacksquare$ $\blacksquare$ $\blacksquare$ $\blacksquare$ $\blacksquare$		
	Hier kann mit $[A]$ $[V]$ zwischen deaktivierter Tastensperre <i>ULOC</i> (Werkseinstellung) und aktivierter Tastensperre <i>LOC</i> gewählt werden. Die Auswahl erfolgt mit $[P]$ . Hiernach bestätigt die Anzeige die Einstellungen mit ", und wechselt automatisch in den Betriebsmodus. Wurde <i>LOC</i> gewählt, ist die Tastatur gesperrt. Um erneut in die Menü-Ebene zu gelangen, muss $[P]$ im Betriebsmodus 3 Sekunden lang gedrückt werden. Der nun erscheinende <i>LODE</i> (Werkseinstellung <i>1 2 3 4</i> ) wird mit $[A]$ $[V]$ und $[P]$ eingegeben und entsperrt die Tastatur. Eine fehlerhafte Eingabe wird mit <i>FRIL</i> angezeigt.		

#### 5.4. Erweiterte Parametrierung

Werden die Tasten **[**▲**]**&**[**▼**]** während der Standard-Parametrierung für eine Sekunde gedrückt, wechselt die Anzeige in den erweiterten Parametrier-Modus.

Die Bedienung erfolgt wie in der Standard-Parametrierung.

Menü-Ebene	Parameter-Ebene		
	Umskalieren der Messeingangswerte, ENDA:		
	● <b>8 9 8 9 8 ● ● 8 ● ● 1 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■</b>		
	Mit Hilfe dieser Funktion lässt sich der Endwert auf z.B. 19,5 mA Eingangssignal ohne Anlegen des Messsignals umskalieren. Bei ausgewählter Sensorkalibration stehen diese Parameter nicht zur Verfügung.		
	Umskalieren der Messeingangswerte, <i>DFFR:</i>		
	<b>B B B B B B B C</b>		
	Mit Hilfe dieser Funktion lässt sich der Anfangswert auf z.B. 3,5 mA Eingangssignal ohne Anlegen des Messsignals umskalieren. Bei ausgewählter Sensorkalibration stehen diese Parameter nicht zur Verfügung.		

Menü-Ebene	Parameter-Ebene
FBCB F	Einstellen des Tarawertes/Offsetwertes, TRRR: Default: 0 P P P P P P
	Der vorgegebene Wert wird zu dem linearisierten Wert hinzu addiert. So lässt sich die Kennlinie um den gewählten Betrag verschieben
	Nullpunktberuhigung, <i>ZER0</i> : Default: <i>0</i>
	Bei der Nullpunktberuhigung kann ein Wertbereich um den Nullpunkt vorgewählt werden, bei dem die Anzeige eine Null darstellt. Sollte z.B. eine 10 eingestellt sein, so würde die Anzeige in einem Wertebereich von -10 bis +10 eine Null anzeigen und darunter mit -11 und darüber mit +11 fortfahren.
	Zuweisung (Hinterlegung) von Tastenfunktionen, <i>TRST</i> : Default: <i>NI</i>
	PEHER LI.12 A LARA A P
	<ul> <li>Hierbei lässt sich für den Betriebsmodus entweder eine Min/Max-Werteabfrage, oder eine Grenzwertkorrektur auf den Richtungstasten hinterlegen.</li> <li>Wird mit <i>EHER</i> der Min/Max-Speicher aktiviert, werden die gemessenen Min/Max-Werte während des Betriebes gespeichert und können über die Richtungstasten [▲] [▼] abgefragt werden. Bei Geräteneustart gehen die Werte verloren.</li> <li>Wählt man die Grenzwertkorrektur <i>LI.1</i>, kann man während des Betriebes die Werte der Grenzwerte verändern ohne den Betriebsablauf zu behindern. Mit <i>TARR</i> wird die Anzeige auf Null tariert und dauerhaft als Offset gespeichert. Die Anzeige quittiert die korrekte Tarierung mit <i>DDDD</i> im Display. Ist <i>ND</i> parametriert, sind die Richtungstasten [▼] [▲] im Betriebsmodus ohne Funktion.</li> </ul>
	Anzeigeblinken, <i>FLR5:</i> Default: <i>ND</i>
FLAS F	P L/ - / ▲ L/ - 2 ▲ L/ . /2 ▲ □ ∩ <b>▲</b> P
	Hier kann ein Anzeigenblinken als zusätzliche Alarmfunktion entweder zum ersten Grenzwert (Auswahl: <i>LI-1</i> ), zum zweiten Grenzwert (Auswahl: <i>LI-2</i> ) oder zu beiden Grenzwerten (Auswahl: <i>LI-12</i> ) hinzugefügt werden. Mit <i>NO</i> (Werkseinstellung) wird kein Blinken zugeordnet.
	Grenzwerte/Limits, LI-1: Default: 0200
▼	Der Grenzwert gibt die Schweile an, ab der der Alarm reagiert bzw. aktiviert /deaktiviert wird.

Menü-Ebene	Parameter-Ebene		
	Hysterese für Grenzwerte, <i>Hy-1:</i> Default: <i>0000</i>		
1 <b>V</b>	Die Hysterese definiert eine Differenz zum Grenzwert um die ein Alarm verspätet reagiert.		
	Funktion für Grenzwertunterschreitung/Grenzwertüberschreitung, <i>FU-1</i> : Default: <i>HI9H</i>		
	P HI 9H 🔺 Louu 🔻 P		
	Die Grenzwertverletzung wird mit <i>LOUU</i> (für LOW = unterer Grenzwert) und die mit <i>HIGH</i> (für HIGH = oberer Grenzwert) ausgewählt. Abgeleitet von "lower limit" = unterer Grenzwert und higher limit = oberer Grenzwert. Ist z.B. Grenzwert 1 auf eine Schaltschwelle von 100 und mit Funktion <i>HIGH</i> belegt, wird bei Erreichen der Schaltschwelle der Alarm aktiviert. Ist der Grenzwert <i>LOU</i> zugeordnet wird bei Unterschreitung der Schaltschwelle ein Alarm ausgelöst, soweit die Hysterese Null ist.		
	Grenzwerte/Limits, <i>LI-2</i> :		
	Der Grenzwert gibt die Schwelle an, ab der der Alarm reagiert bzw. aktiviert/deaktiviert wird.		
	Hysterese für Grenzwerte, <i>H</i> 9-2:		
	Default: 0000		
	P <b>D</b> P <b>D</b> P <b>D P</b>		
I <b>V</b>	Die Hysterese definiert eine Differenz zum Grenzwert um die ein Alarm verspätet reagiert.		
	Funktion für Grenzwertunterschreitung/Grenzwertüberschreitung, <i>FU-2</i> : Default: <i>HI9H</i>		
Fu-2 F	P HI SH 🔺 Louu 🔍 P		
	Die Grenzwertverletzung wird mit <i>LOUU</i> (für LOW = unterer Grenzwert) und die mit <i>HIGH</i> (für HIGH = oberer Grenzwert) ausgewählt. Abgeleitet von "lower limit" = unterer Grenzwert und higher limit = oberer Grenzwert. Ist z.B. Grenzwert 1 auf eine Schaltschwelle von 100 und mit Funktion <i>HIGH</i> belegt, wird bei Erreichen der Schaltschwelle der Alarm aktiviert. Ist der Grenzwert <i>LOU</i> zugeordnet wird bei Unterschreitung der Schaltschwelle ein Alarm ausgelöst, soweit die Hysterese Null ist.		

Menü-Ebene	Parameter-Ebene		
	Einstellen des Codes, <i>CODE:</i> Default: <i>123</i> 4		
	P       P       P       P       P       P         Mit dieser Einstellung ist es möglich, sich einen individuellen Code (Werkseinstellung 1234)         für die Programmiersperre auszuwählen. Für die Programmiersperrung/ Freigabe verfahren         Sie bitte nach Menüpunkt <i>RUN</i> .		
	Anzahl der zusätzlichen Stützpunkte, 5PCT: Default: 0		
+	lineare Sensorwerte zu linearisieren. Es werden nur die aktivierten Stützpunktparameter angezeigt.		
	Anzeigewerte für Stützpunkte, DIS1 DIS5:		
	Unter diesem Parameter werden die Stützpunkte wertemäßig definiert. Bei der Sensor- kalibration wird wie bei Endwert/Offset am Ende gefragt, ob eine Kalibration ausgelöst werden soll.		
Analogwerte für Stützpunkte, INP1 INP8:			
	Die Stützpunkte werden immer nach ausgewähltem Eingangssignal mA/V vorgegeben. Hier lassen sich die gewünschten Analogwerte aufsteigend frei parametrieren.		

## 6. Reset auf Defaultwerte

Um das Gerät in einen **definierten Grundzustand** zu versetzen, besteht die Möglichkeit, einen Reset auf die Defaultwerte durchzuführen.

Dazu ist folgendes Verfahren anzuwenden:

- Spannungsversorgung des Gerätes abschalten
- Taste [P] betätigen
- Spannungsversorgung zuschalten und Taste [P] so lange drücken bis in der Anzeige "----" erscheint.

Durch Reset werden die Defaultwerte geladen und für den weiteren Betrieb verwendet. Dadurch wird das Gerät in den Zustand der Auslieferung versetzt.

#### Achtung!

• Alle anwendungsspezifischen Daten gehen verloren.

# 7. Alarme / Schaltpunkte

#### Funktionsprinzip der optischen Schaltpunkte:



#### Grenzwertüberschreitung "HIGH"

Beim Arbeitsstrom ist der Schaltpunkt S1-S2 unterhalb der Schaltschwelle abgeschaltet und wird mit Erreichen der Schaltschwelle aktiviert.



#### Grenzwertunterschreitung "LOU"

Beim Ruhestrom ist der Schaltpunkt S1-S2 unterhalb der Schaltschwelle geschaltet und wird mit Erreichen der Schaltschwelle abgeschaltet

#### Alarme / optische Grenzwertdarstellung

Grenzwerte können durch Blinken der 7-Segmentanzeige optisch gemeldet werden.

Funktionsprinzip der Alarme		
Alarm deaktiviert, Anzeigewert		
Schaltschwelle	Schwellwert / Grenzwert der Umschaltung	
Hysterese         Breite des Fensters zwischen den Schaltschwellen		
Arbeitsprinzip	Grenzwertüberschreitung / Grenzwertunterschreitung	

# 8. Technische Daten

Gehäuse				
Abmessungen	96x24x60 mm (BxHxT)			
	96x24x74 mm (BxHxT) einschließlich Steckklemme			
Einbauausschnitt	92,0 <sup>+0,8</sup> x 22,2 <sup>+0,3</sup>	mm		
Wandstärke	bis 3 mm			
Befestigung	Schraubelemente			
Material	PC Polycarbonat,	schwarz, UL	94V-0	
Dichtungsmaterial	EPDM, 65 Shore,	schwarz		
Schutzart	Standard IP65 (Fr	ont), IP00 (R	ückseite)	
Gewicht	ca. 200 g			
Anschluss	Steckklemme; Leit	tungsquersch	nnitt bis 2,5 mm²	
Anzeige				
Ziffernhöhe 14 mm				
Segmentfarbe	rot (optional grün,	orange oder	blau)	
Anzeigebereich	-1999 bis 9999			
Schaltpunkte	optisches Anzeigeblinken			
Überlauf	waagerechte Balken oben			
Unterlauf	waagerechte Balken unten			
Anzeigezeit 0,1 bis 10,0 Sekunden				
Eingang	Messbereich	Ri	Messfehler	Digit
min22max. 24 mA	0/4 – 20 mA	~ 100 Ω	0,1 % vom Messbereich	±1
min12max. 12 VDC	0-10 VDC	~ 200 kΩ	0,1 % vom Messbereich	±1
Genauigkeit	Genauigkeit			
Temperaturdrift	Temperaturdrift 100 ppm / K			
Messzeit	esszeit 0,110,0 Sekunden			
Messprinzip	U/F-Wandlung			
Auflösung	ca. 18 Bit bei 1s Messzeit			
Netzteil	230 VAC ± 10 % max. 3 VA 24 VDC ± 10 % max. 1 VA			
Speicher	EEPROM			
Datenerhalt	≥ 100 Jahre bei 25°C			

Umgebungsbedingungen			
Arbeitstemperatur	0°C60°C		
Lagertemperatur	-20°C80°C		
Klimafestigkeit	relative Feuchte 0-80% im Jahresmittel ohne Betauung		
EMV	EN 61326		
CE-Zeichen	Konformität gemäß Richtlinie 2004/108/EG		
Sicherheitsbestimmungen	Gemäß Niederspannungsrichtlinie 2006/95/EG		
	EN 61010; EN 60664-1		

#### 9. Sicherheitshinweise

Bitte lesen Sie folgenden Sicherheitshinweise und die Montage *Kapitel 2* vor der Installation durch und bewahren Sie diese Anleitung als künftige Referenz auf.

#### Bestimmungsgemäße Verwendung

Das DAP-101-Gerät ist für die Auswertung und Anzeige von Sensorsignalen bestimmt.



Bei nicht bestimmungsgemäßer Verwendung oder Bedienung kann es zu Personen- und/oder Sachschäden kommen.

#### Kontrolle des Gerätes

Die Geräte werden vor dem Versand überprüft und in einwandfreiem Zustand verschickt. Sollte an dem Gerät ein Schaden sichtbar sein, empfehlen wir eine genaue Überprüfung der Transportverpackung. Informieren Sie bei einer Beschädigung bitte umgehend den Lieferanten.

#### Installation

Das **DAP-101-**Gerät darf ausschließlich durch eine Fachkraft mit entsprechender Qualifikation, wie z.B. einem Industrieelektroniker oder einer Fachkraft mit vergleichbarer Ausbildung, installiert werden.

#### Installationshinweise

- In der unmittelbaren Nähe des Gerätes dürfen keine magnetischen oder elektrischen Felder, z.B. durch Transformatoren, Funksprechgeräte oder elektrostatische Entladungen auftreten.
- Die Absicherung der Versorgung sollte einen Wert von 6A träge nicht überschreiten.
- Induktive Verbraucher (Relais, Magnetventile, usw.) nicht in Gerätenähe installieren und durch RC-Funkenlöschkombinationen bzw. Freilaufdioden entstören.
- Eingangs-, Ausgangsleitungen räumlich getrennt voneinander und nicht parallel zueinander verlegen. Hin- und Rückleitungen nebeneinander führen. Nach Möglichkeit verdrillte Leitungen verwenden. So erhalten Sie die genausten Messergebnisse.
- Bei hoher Genauigkeitsanforderung und kleinem Messsignal sind die Fühlerleitungen abzuschirmen und zu verdrillen. Grundsätzlich sind diese nicht in unmittelbarer Nähe von Versorgungsleitungen von Verbrauchern zu verlegen. Bei der Schirmung ist diese nur einseitig auf einem geeigneten Potenzialausgleich (in der Regel Messerde) anzuschließen.
- Das Gerät ist nicht für die Installation in explosionsgefährdeten Bereichen geeignet.
- Ein vom Anschlussplan abweichender elektrischer Anschluss kann zu Gefahren für Personen und Zerstörung des Gerätes führen.
- Der Klemmenbereich der Geräte zählt zum Servicebereich. Hier sind elektrostatische Entladungen zu vermeiden. Im Klemmenbereich können durch hohe Spannungen gefährliche Körperströme auftreten, weshalb erhöhte Vorsicht geboten ist.
- Galvanisch getrennte Potenziale innerhalb einer Anlage sind an einem geeigneten Punkt aufzulegen (in der Regel Erde oder Anlagenmasse). Dadurch erreicht man eine geringere Störempfindlichkeit gegen eingestrahlte Energie und vermeidet gefährliche Potenziale die sich auf langen Leitungen aufbauen oder durch fehlerhafte Verdrahtung entstehen können.

# 10. Fehlerbehebung

	Fehlerbeschreibung	Maßnahmen
1.	Das Gerät zeigt einen permanenten Überlauf an.	<ul> <li>Der Eingang hat einen sehr großen Messwert, überprüfen Sie die Messstrecke.</li> <li>Bei einem gewählten Eingang mit kleinem Sensorsignal ist dieses nur einseitig angeschlossen oder der Eingang ist offen.</li> <li>Es sind nicht alle aktivierten Stützstellen parametriert. Prüfen Sie ob die dafür relevanten Parameter dafür richtig eingestellt sind.</li> </ul>
2.	Das Gerät zeigt einen permanenten Unterlauf an.	<ul> <li>Der Eingang hat einen sehr kleinen Messwert, überprüfen Sie die Messstrecke.</li> <li>Bei einem gewählten Eingang mit kleinem Sensorsignal ist dieses nur einseitig angeschlossen oder der Eingang ist offen.</li> <li>Es sind nicht alle aktivierten Stützstellen parametriert. Prüfen Sie ob die dafür relevanten Parameter richtig eingestellt sind.</li> </ul>
3.	Das Gerät zeigt " <i>HELP</i> " in der 7-Segmentanzeige	<ul> <li>Das Gerät hat einen Fehler im Konfigurationsspeicher festgestellt, führen Sie einen Reset auf die Defaultwerte durch und konfigurieren Sie das Gerät entsprechend Ihrer Anwendung neu.</li> </ul>
4.	Programmiernummern für die Parametrierung des Eingangs sind nicht verfügbar	<ul> <li>Die Programmiersperre ist aktiviert</li> <li>Korrekten Code eingeben</li> </ul>
5.	Das Gerät zeigt " <i>ERRI</i> " in der 7-Segmentanzeige	Bei Fehlern dieser Kategorie bitte den Hersteller kontaktieren.
6.	Das Gerät reagiert nicht wie erwartet.	<ul> <li>Sollten Sie sich nicht sicher sein, dass zuvor das Gerät schon einmal parametriert wurde, dann stellen Sie den Auslieferungszustand wie im <i>Kapitel 6</i> beschrieben ist wieder her.</li> </ul>







 $\langle \vdots \rangle$ 

Durchfluss





(R)



Sensorik



Füllstand

Druck

Pegel

Temperatur

Visualisierung Messumformer



