


# Fluxicont FU4

Strömungstransmitter / Strömungsschalter  
Betriebsanleitung BA11.18

Technische Änderungen vorbehalten.

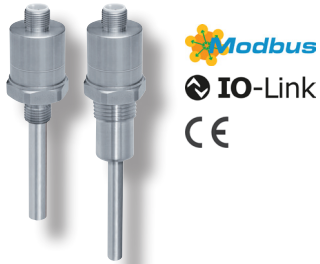

## 1 Sicherheitshinweise

Die Betriebsanleitung ist Bestandteil des Gerätes und ist jederzeit zugänglich in unmittelbarer Nähe des Einsatzortes aufzubewahren.

Montage, elektrischer Anschluss, Inbetriebnahme, Bedienung, Wartung, Demontage und Entsorgung des Gerätes muss durch eine qualifizierte und autorisierte Fachkraft gemäß den Angaben in dieser Betriebsanleitung und den gültigen Normen und Regeln erfolgen.

Diese Fachkraft muss diese Betriebsanleitung und insbesondere die Sicherheitshinweise gelesen und verstanden haben.

Ergänzend ist die Technische Information TI zu beachten, die vom Hersteller angefordert oder von der Homepage heruntergeladen werden kann.

### 1.1 Betriebssicherheit

Das Gerät ist nach dem Stand der Technik betriebssicher gebaut und geprüft.

Das Gerät erfüllt die gesetzlichen Anforderungen aller relevanten EU-Richtlinien. Dies wird bestätigt durch die Anbringung des CE-Zeichens am Gerät. Die zugehörige EU-Konformitätserklärung kann angefordert oder von der Homepage heruntergeladen werden.

Dieses Gerät entspricht Artikel 4 (3) der EU-Richtlinie 2014/68/EU (Druckgeräterichtlinie) und ist nach guter Ingenieurspraxis ausgelegt und hergestellt.

### 1.2 Bestimmungsgemäße Verwendung

Das Gerät ist ein elektronischer Strömungstransmitter / Strömungsschalter zur Überwachung, Regelung und kontinuierlichen Messung von Strömungen und Temperaturen in Flüssigkeiten. Das Gerät darf nur innerhalb der zulässigen Betriebsgrenzen verwendet werden. Jede Verwendung außerhalb dieser bestimmungsgemäßen Grenzen kann zu erheblichen Gefahren führen.

Die Werkstoffe des Gerätes sind vor der Verwendung auf Verträglichkeit mit den jeweiligen Einsatzanforderungen (berührende Stoffe, Prozesstemperatur) zu überprüfen. Ein ungeeignetes Material kann zu Beschädigung, Fehlverhalten oder Zerstörung des Gerätes und den daraus resultierenden Gefahren führen.


Das Gerät darf nicht als alleiniges Mittel zur Abwendung gefährlicher Zustände an Maschinen und Anlagen eingesetzt werden.

Die Betriebssicherheit des Gerätes ist nur bei bestimmungsgemäßer Verwendung gegeben.

Eine bestimmungswidrige Verwendung, ein Nichtbeachten der Betriebsanleitung und der technischen Vorschriften, der Einsatz von ungenügend qualifiziertem Personal, eigenmächtige Veränderungen sowie eine Beschädigung des Gerätes schließen die Haftung des Herstellers für daraus resultierende Schäden aus. Die Gewährleistung des Herstellers erlischt.

## 2 Montage

### 2.1 Typenschild

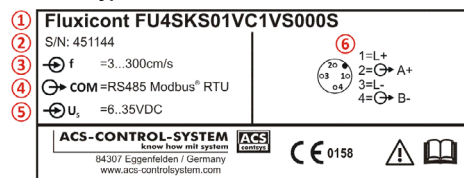

- ① Typbezeichnung
- ② Seriennummer
- ③ Eingangssignal / Messbereich
- ④ Ausgangssignal
- ⑤ Hilfsenergie
- ⑥ Anschlussbelegung



ACS-CONTROL-SYSTEM GmbH  
Lauterbachstr. 57  
D- 84307 Eggenfelden

Tel.: +49 (0) 8721/ 9668-0  
Fax: +49 (0) 8721/ 9668-30


### 2.2 Einbauort

Die korrekte Funktion des Gerätes innerhalb der spezifizierten technischen Daten kann nur gewährleistet werden, wenn die zulässigen Prozess- und Umgebungsbedingungen am Einbauort (siehe Technische Information TI) nicht überschritten werden.


Die Sensorspitze soll vollständig vom Medium umflossen werden. Die Sensorspitze ist im Bereich der maximalen Strömungsgeschwindigkeit zu positionieren (Rohrmitte).

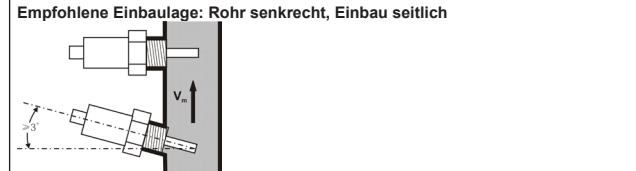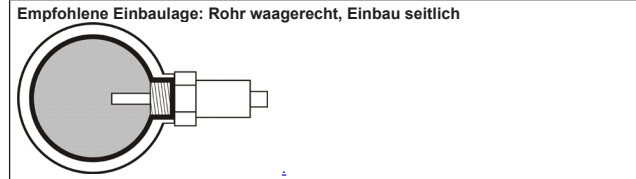

**Hinweis** - In Hygieneanwendungen  $\geq 3^\circ$  Neigung zur Selbstentleerung.  
**Hinweis** - Der Einbau in ein Fallrohr ist ungeeignet.

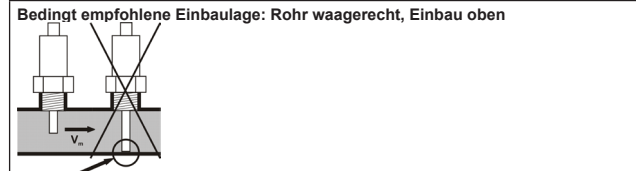


**Hinweis** - Rohrleitung muss vollständig mit Medium gefüllt sein.  
**Hinweis** - Sensorspitze darf die Rohrwandung nicht berühren.

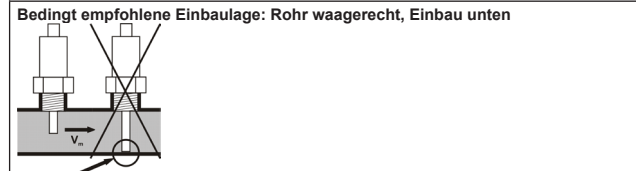

**Hinweis** - Rohrleitung muss frei von Ablagerungen sein.

Ein voll ausgeprägtes Strömungsprofil ist für eine korrekte Überwachung erforderlich. Beruhigungsstrecken sind nach einer Pumpe, einem Rohrbogen, usw. vorzusehen.

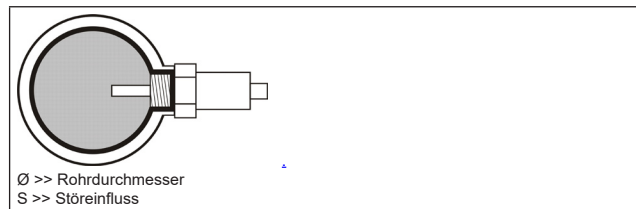

Die Installation des Gerätes sollte möglichst an temperaturberuhigten Stellen erfolgen.

### 2.3 Einbauhinweise

Verpackung erst unmittelbar vor der Montage entfernen und das Gerät auf eventuell vorhandene Schäden untersuchen.

**GEFAHR** - Die Montage des Gerätes nur bei druckloser Anlage durchführen. Es besteht Gefahr durch schnell austretende Messstoffe bzw. Druckschlag.

**GEFAHR** - Vor der Montage die Anlage ausreichend abkühlen lassen. Es besteht Gefahr durch austretende, gefährliche und heiße Messstoffe.

Dichtflächen und Gewinde am Gerät und an der Montagestelle müssen sauber und ohne Beschädigungen sein.

Die Einschweißmuffe für den Prozessanschluss metallisch elastomerfrei dichtend ist spannungs- und verzugsfrei einzubauen:

- Loch mit Aussendurchmesser der Muffe bohren, Toleranz +0,2mm.
- Muffe mit Einbaumarkierung entgegengesetzt zur Strömungsrichtung einsetzen.
- Muffe an 4 Positionen kreuzförmig anheften.
- Die Teilstücke zwischen den Anheftpunkten schweißen, ggf. Einschweißdorn verwenden.
- Zwischen dem Schweißen der Teilstücke die Einschweißmuffe abkühlen lassen.

Zylindrische Gewinde sind mittels geeigneter O-Ring-, Flach- oder Profildichtung abzudichten. Ein zusätzliches Dichtmaterial wie Werg, Haf oder PTFE-Band sollte nicht verwendet werden.

Das Festziehen des Gewindeprozessanschlusses darf nur am Sechskant mittels eines passenden Schraubenschlüssels mit höchstens dem maximal zulässigen Anzugsdrehmoment ( $\leq 50\text{Nm}$  / Prozessanschluss metallisch elastomerfrei dichtend:  $15\text{Nm}$  (5...20Nm)) erfolgen.

Um die bestmögliche Genauigkeit zu erreichen, ist der Sensor so zu montieren, dass die Einbaumarkierung am Prozessanschluss entgegengesetzt zur Strömungsrichtung des Mediums zeigt.

## 3 Elektrischer Anschluss

**Gefahr** - Die Montage des Gerätes nur in stromlosen Zustand durchführen. Es besteht Gefahr durch Stromschlag.


**Hinweis** - Zur Inbetriebnahme alle angeschlossenen Steuergeräte abschalten, um ungewollte Steuervorgänge zu vermeiden.

Das Gerät erden, ggf. über den metallischen Prozessanschluss.

Kabel getrennt von leistungsführenden Leitungen verlegen, Schirm, falls vorhanden erden.

Kabel: M12 - A-codiert, 1-BN = braun / 2-WH = weiß / 3-BU = blau / 4-BK = schwarz

### 3.1 Elektronik Typ V - RS485 Modbus®-RTU

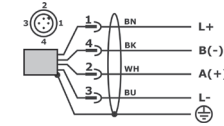

Die Geräte in Bustopologie (Linie) anordnen. Stichleitungen vermeiden.

Leitungsabschlusswiderstände  $120\Omega$  (A+ nach B-) und Bias-Widerstände  $720\Omega$  (A+ nach L+ / B- nach L-) berücksichtigen.


Kabel 4adrig gemäß EIA485 Empfehlung verwenden:

Impedanz	135...165Ω @ 3...20Mhz
Kabelkapazität	< 30pF/m
Kabeldurchmesser	> 0,64mm
Kabelquerschnitt	0,34 mm² / AWG 22
Loop Widerstand	< 110Ω/km
Abschirmung	Geflechschirm / Abschirmfolie
Kabellänge	38400 Baud $\leq$ 1200m

Maximal zulässige Versorgungsspannung beachten:

- $U_s = 6...35\text{VDC}$

### 3.2 Elektronik Typ L - IO-Link®

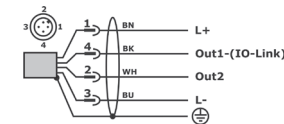

Die IO-Link®-Kommunikation erfordert einen IO-Link®-Master.

Kabel max. 20m, 3- bzw. 4adrig, ungeschirmt verwenden.

Analogausgang: Geschirmtes Kabel verwenden.

Maximal zulässige Versorgungsspannung beachten:

- Us = 9...35VDC
- Us = 18...30VDC, IO-Link®

Maximalen Lastwiderstand des Analogausganges beachten:

- $RL \leq (Us - 8V) / 22mA$

**Hinweis** – Induktive Lasten an den Schaltausgängen, z.B. Hilfsschütze oder Magnetventile nur mit Freilaufdiode oder RC-Glied betreiben.

<p>Out1 – IO-Link® Out2 – Strom 0/4...20mA</p>	<p>Out1 – IO-Link® Out2 – Strom 0/4...20mA</p>
<p>Out1 – IO-Link® Out2 – Schalter p-schaltend</p>	<p>Out1 – IO-Link® Out2 – Schalter n-schaltend</p>
<p>Out1 – Strom 0/4...20mA Out2 – Schalter p-schaltend</p>	<p>Out1 – Strom 0/4...20mA Out2 – Schalter n-schaltend</p>
<p>Out1 – Schalter p-schaltend Out2 – Schalter p-schaltend</p>	<p>Out1 – Schalter n-schaltend Out2 – Schalter n-schaltend</p>

## 4 Bedienung

### 4.1 Modbus®-RTU

Kenntnisse über Modbus®-RTU werden vorausgesetzt.

Function code	Function
03	Read Holding Register
04	Read Input Register
06	Write Single Register
16	Write Multiple Register

Holding Register – Device settings			2 Byte – Uint16 - R/W
Address	Description	Default	Comment
2000	Modbus ID	1	Modbus ID / 1 ... 247
2001	Baud-Rate	3	0 = 1200 1 = 2400 2 = 4800 3 = 9600 4 = 19200 5 = 38400 6 = 57600 7 = 115200
2002	Parity	2	0 = None 1 = Odd 2 = Even
2003	Number Stopbits	0	0 = 1 Stop Bit 1 = 2 Stop Bit
2004	Word Order	0	0 = ABCD 1 = CDAB

Input Register – Values		2 Byte – Read only
Address	Data Type	Description
1000	UInt16	Device Type
1001	UInt32	Serial Number
1003	UInt16	Calibration Date
1004	UInt16	Hardware Version

Input Register – Values		4 Byte – Float – Read only
Address	Data Type	Description
1010	Upper Range	PV = Flow
1012	Lower Range	PV = Flow
1014	Maximum	PV = Flow
1016	Minimum	PV = Flow
1018	Upper Range	SV = Temperature
1020	Lower Range	SV = Temperature
1022	Maximum	SV = Temperature
1024	Minimum	SV = Temperature

Input Register – Values		Read only	
Address	Byte Type	Description	Comment
1100	2 UInt16	Status	Bit 0: Invalid Measure Value PV Bit 1: Invalid Measure Value SV
1101	2 UInt16	Unit	PV = Flow
1102	4 Float	Measure Value	PV = Flow
1104	2 UInt16	Unit	SV = Temperature
1105	4 Float	Measure Value	SV = Temperature

Holding Register – Values			2 Byte – UInt16 – R/W
Address	Description	Default	Comment
2020	Damping Tau	1000	ms / PV = Flow
2021	Damping Tau	1000	ms / SV = Temperature

### 4.2 IO-Link®

Konfiguration per IO-Link®-Master, Software und Gerätetreiber IODD.

Die IODD-Datei sowie die IODD-Beschreibung können vom Hersteller angefordert oder von der Homepage heruntergeladen werden.

## 5 Wartung

Das Gerät ist wartungsfrei.

Festsitzende Ablagerungen auf dem Sensor können falsche Messwerte verursachen. Den Sensor regelmäßig reinigen. Keine spitzen bzw. harten Werkzeuge, Druckluft oder aggressive Chemikalien verwenden. Geräteausbau: Siehe Sicherheitshinweise Abschnitte „Demontage“.

## 6 Demontage

Geeignete Schutzbekleidung, z.B. Schutzbrille, Handschuhe zu verwenden.

**Gefahr** - Den Ausbau des Gerätes nur in stromlosen Zustand durchführen. Es besteht Gefahr durch Stromschlag.

**Gefahr** - Vor dem Ausbau das Gerät und Anlage ausreichend abkühlen lassen. Es besteht Gefahr durch heiße Oberflächen sowie austretende, gefährliche und heiße Messstoffe.

**Gefahr** - Den Ausbau des Gerätes nur bei druckloser Anlage durchführen. Es besteht Gefahr durch schnell austretende Messstoffe bzw. Druckschlag.

Nach der Demontage ist der elektrische Anschlussstecker mit einer Schutzkappe zu versehen.

## 7 Fehlerbehebung / Reparatur

Im Störfall überprüfen:

- Gehäuse >> Beschädigung
- Sensor >> Beschädigung / Verschmutzung
- Prozessdichtungen >> Beschädigung
- Versorgungsspannung >> Polung / Spannung / Bürde / Kontakt
- Kabel >> Beschädigung / Kurzschluss / Leitungsbruch

Geräteausbau: Siehe Sicherheitshinweise Abschnitte „Demontage“.

Eine Reparatur darf nur durch den Hersteller erfolgen.

## 8 Rücksendung

Erforderliche Informationen für die Rücksendung beilegen:

- Eine exakte Beschreibung der Anwendung.
- Die chemischen und physikalischen Eigenschaften des Produkts.
- Eine kurze Beschreibung des aufgetretenen Fehlers.

Bevor das Gerät eingeschickt wird, sind folgende Maßnahmen durchzuführen:

- Anhaftende Produktreste, z. B. ätzend, giftig, radioaktiv usw. entfernen.
- Eine Rücksendung ist zu unterlassen, wenn es nicht mit letzter Sicherheit möglich ist, gesundheitsgefährdende Produkte vollständig zu entfernen.

## 9 Entsorgung

Das Gerät unterliegt nicht der WEEE-Richtlinie und den entsprechenden nationalen Gesetzen. Führen Sie das Gerät deshalb direkt einem spezialisierten Recyclingbetrieb zu und nutzen Sie dafür nicht die kommunalen Sammelstellen.